


FUSE SWITCH - DISCONNECTOR
SICHERUNGS - LASTTRENNSCHALTER
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ
POISTKOVÝ ODPÍNAČ
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ

FH1-3

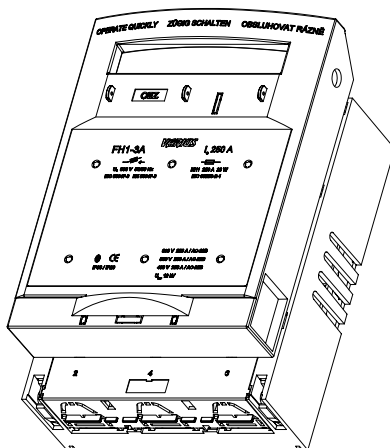

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only. Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.

Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.

Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.


FH1-3..

OD-FH-SK


OD-FH123-VU





OD-FH1-Z3



OD-FH123-SS24



OD-FH1-KR

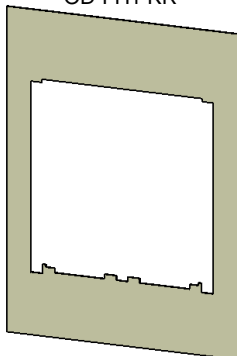

OD-FH1-KP3



CS-FH123-3Z



CS-FH12-3P2



CS-FH12-3P1




CS-FH12-3S




CS-FH12-3SM


OD-FH1-AL60

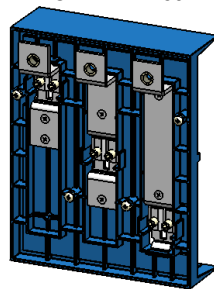

FH1-3A/F
FH1-3L/F

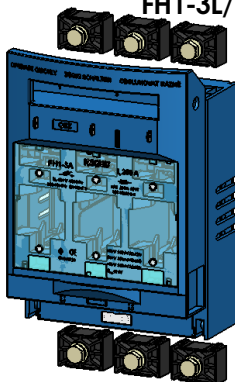

FH1-3S./F

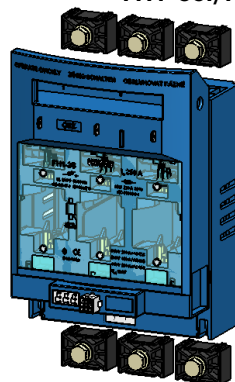

CS-FH12-3SM



CS-FH12-3S



CS-FH12-3P1




CS-FH12-3P2




CS-FH123-3Z



OD-FH1-KP3



For FH1-3S/F
Für FH1-3S/F
Для FH1-3S/F
Pre FH1-3S/F
Pro FH1-3S/F



For FH1-3SB/F
Für FH1-3SB/F
Для FH1-3SB/F
Pre FH1-3SB/F
Pro FH1-3SB/F




For 690 V a.c. when disconnector is supplied from the top by bare conductors, cover OD-FH1-KP3 must be used
Bei den Anschlüsse an 690V a.c. mit unisoliert Leiter von oben muss man die Abdeckung OD-FH1-KP3 benutzen
Для 690 V a.c. при присоединении голыми проводами вверх, должно их закрыть крышкой OD-FH1-KP3
Při 690 V a.c. při napájení neizolovanými pŕívodnými vodiči zhora musia byt tieto zakryté krytom OD-FH1-KP3
Při 690 V a.c. při napájení neizolovanými pŕívodnými vodiči shora musí byt tyto zakryty krytem OD-FH1-KP3


FH1-3..

COVER TAKING OFF DECKEL ABNEHMUNG СНЯТИЕ КРЫШКИ ОДНАТИЄ ВІКА SEJMUTIE VİKA


As for the FH1-3S version, the signalling connector has to be drawn out at first.
Bei der Ausführung FH1-3S muss zuerst der Konnektor der Signalisierung herausgezogen werden.
У версії FH1-3S необхідно спочатку витягнути конектор сигналізації.
U prevedenia FH1-3S najprv vytiahnuť konektor signalizácie.
U provedení FH1-3S nejdříve vytáhnout konektor signalizace

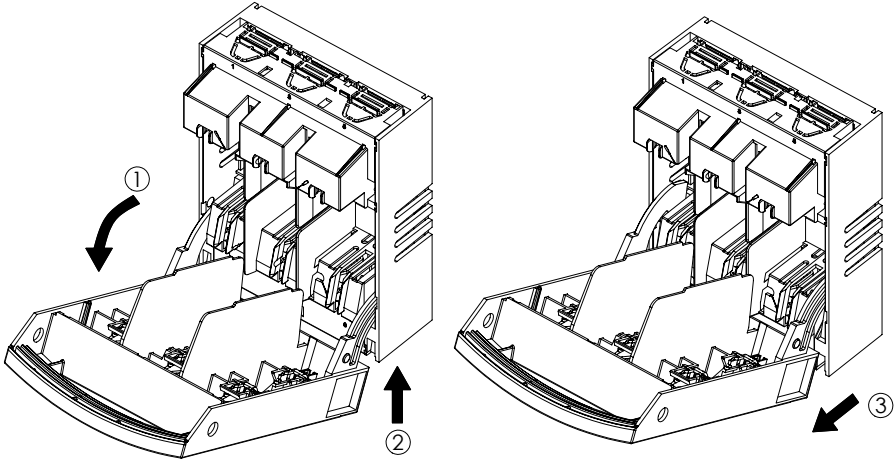

FUSE-LINK INSERTING EINLEGEN DER SICHERUNG ВЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ VLOŽENIE POJISTKY VLOŽENÍ POJISTKY

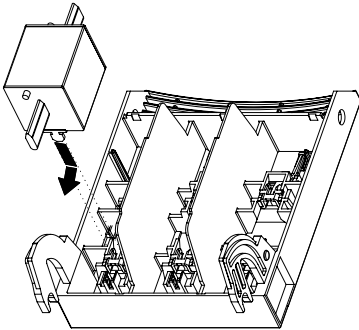


FUSE-LINK UNBLOCKING ENTBLOCKIERUNG DER SICHERUNG РАЗЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ UVOLNENIE POJISTKY UVOLNĚNÍ POJISTKY

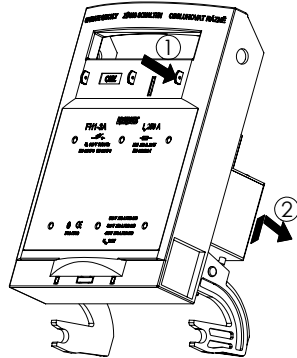


FH1-3..

DISMANTLING OF COVERS FROM NOT INSTALLED DEVICE
 ABHEBUNG DER ABDECKUNGEN VOM NICHT ANGEBAUTEN GERÄT
 СНЯТИЕ КРЫШЕК ИЗ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ПРИБОРА
 ODNATIE KRYTU Z NEMAMONTOVANÉHO PRÍSTROJA
 SEJMUTÍ KRYTŮ Z NEMAMONTOVANÉHO PRÍSTROJE

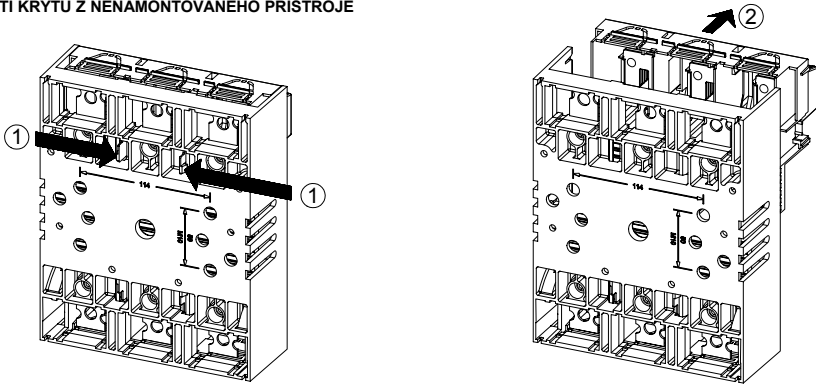


DISMANTLING OF COVERS FROM INSTALLED DEVICE
 ABHEBUNG DER ABDECKUNGEN VOM ANGEBAUTEN GERÄT
 СНЯТИЕ КРЫШЕК ИЗ УСТАНОВЛЕННОГО ПРИБОРА
 ODNATIE KRYTU Z NAMONTOVANÉHO PRÍSTROJA
 SEJMUTÍ KRYTŮ Z NAMONTOVANÉHO PRÍSTROJE

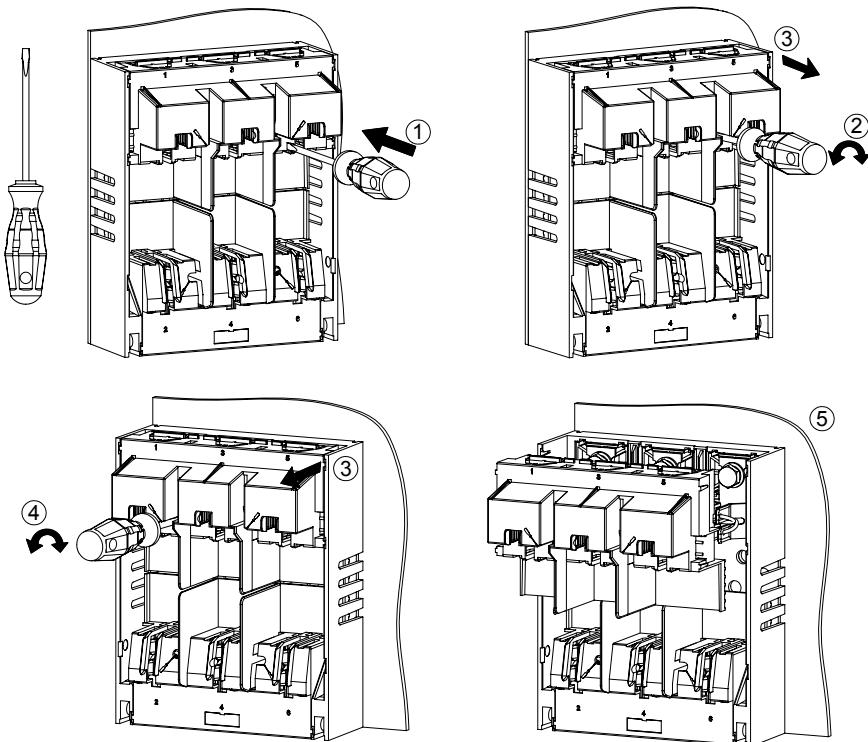


FH1-3..

①

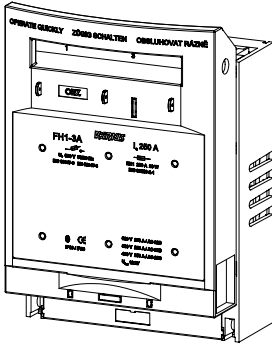


②


DRILLING DIAGRAM
ВОЗРПЛАН
СВЕРИЛЬНЫЙ ПЛАН
VRTACI PLAN
VRTACI PLAN

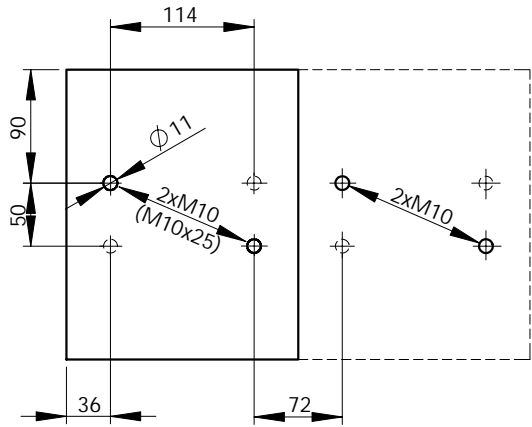






③

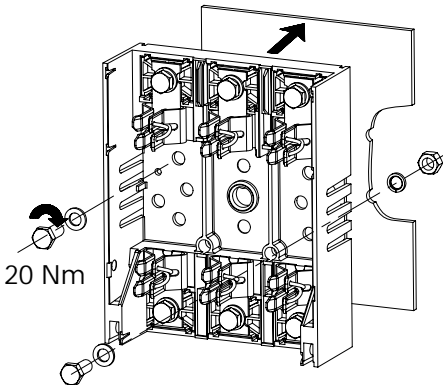


④

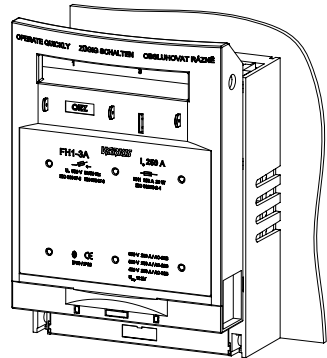




FH1-3..

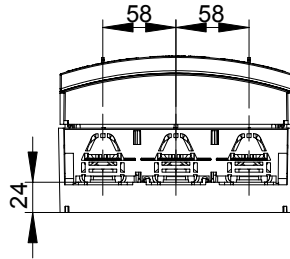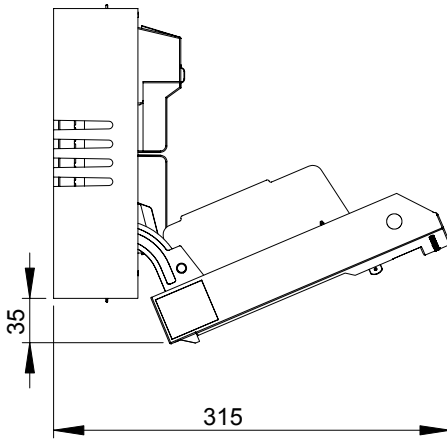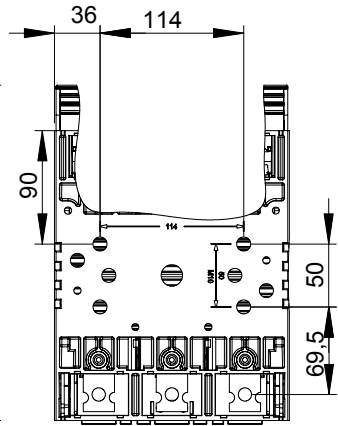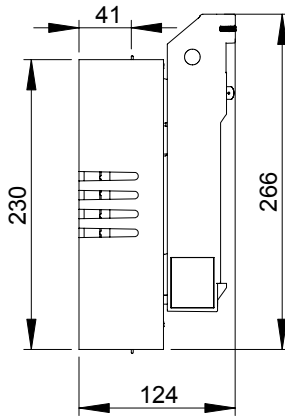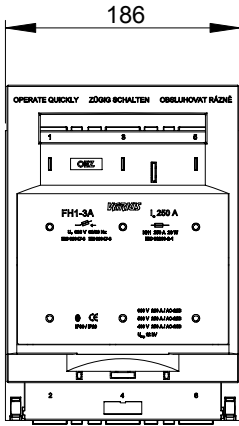


FH1-3S.

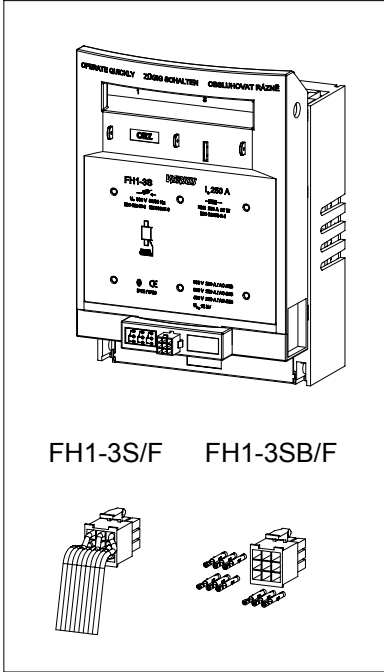


RED. ROT. КРАСНЫЙ. ČERVENÁ. ČERVENÁ
YELLOW. GELB. ЖЕЛТЫЙ. ŽLTÁ. ŽLUTÁ

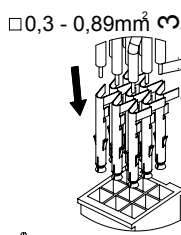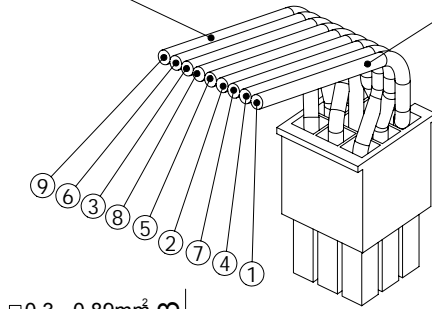


TYCO - MINI CERTI-LOK (734 202 - 1)

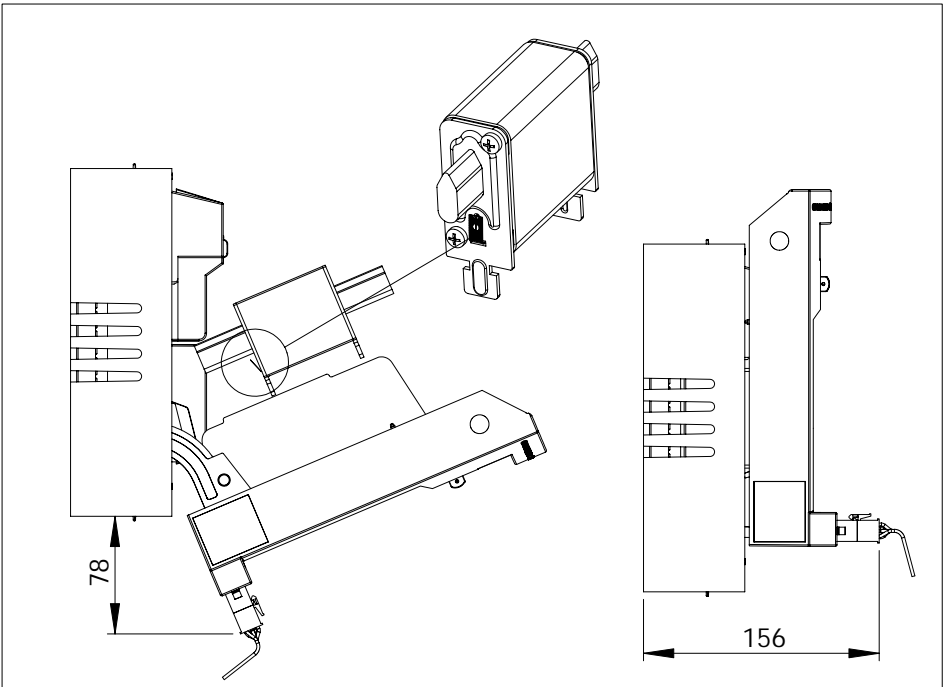


FH1-3../F

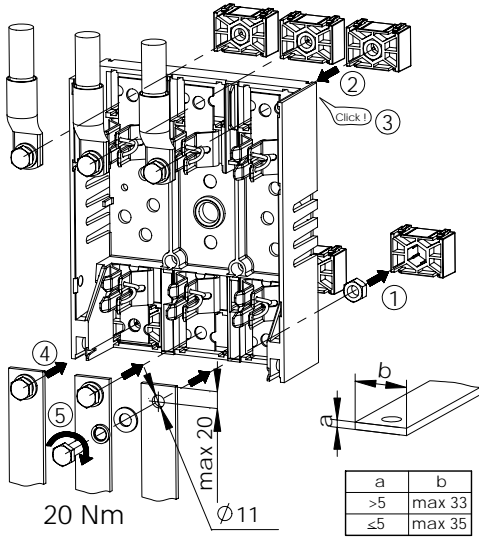


OD-FH1-KP3

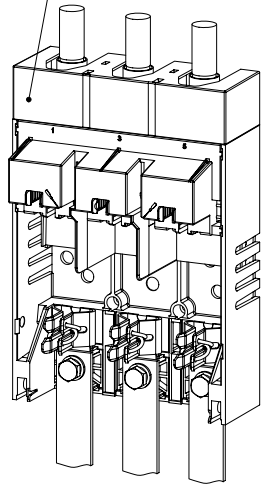

CS-FH12-3S

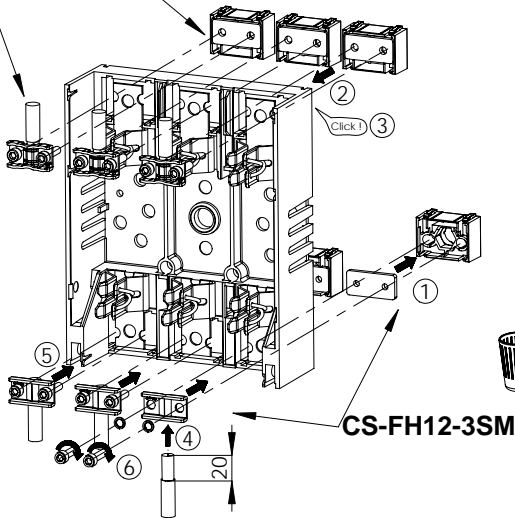


CS-FH12-3SM

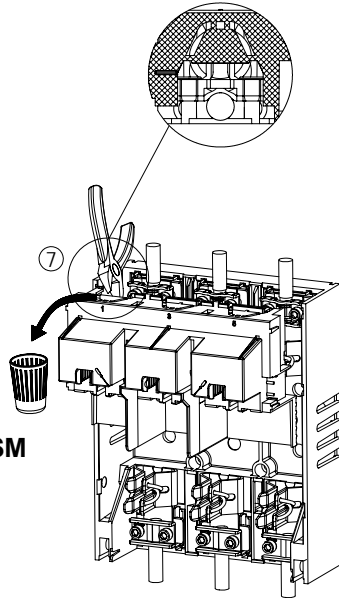

CS-FH12-3S : 25 - 150 mm² Cu ... 4,5 Nm


CS-FH12-3SM : 6 - 16 mm² Cu ... 4,5 Nm

CS-FH12-3P1

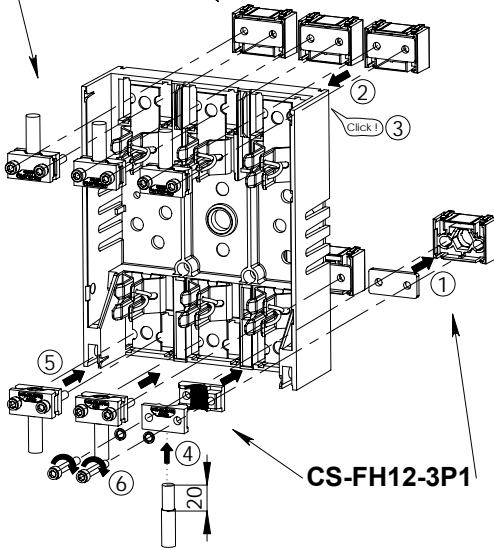


CS-FH12-3P1

70 - 150 mm² Al,Cu ... 4,5 Nm

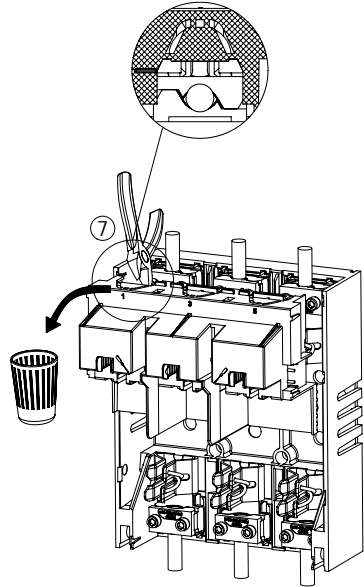


CS-FH12-3P2

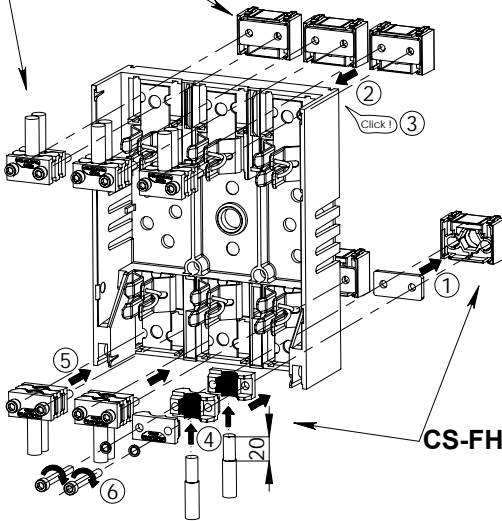


CS-FH12-3P2

2 x 70 - 95 mm² Al,Cu ... 4,5 Nm


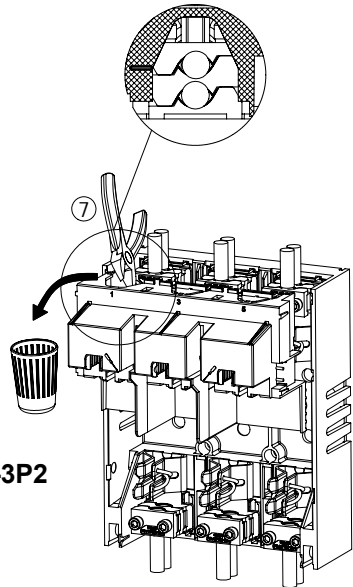


CS-FH123-3Z

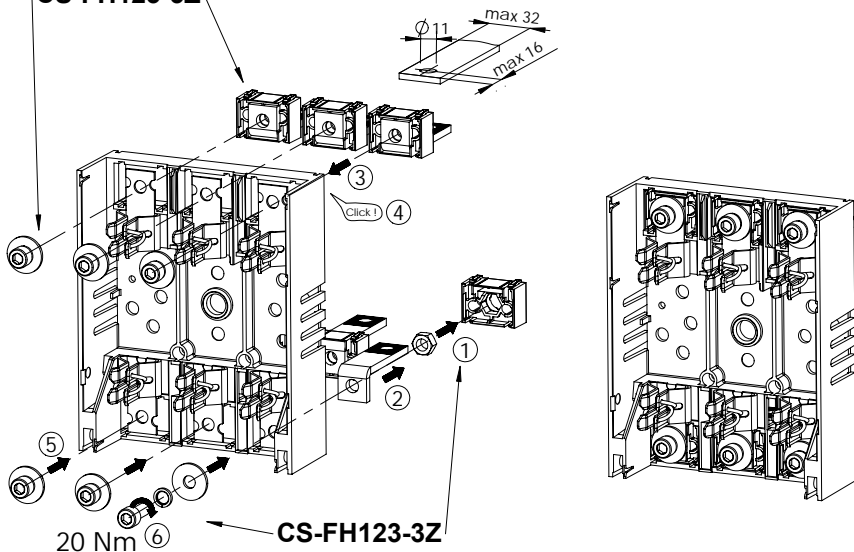


20 Nm ⑥ **CS-FH123-3Z**

DRILLING DIAGRAM
ВОЗРПЛАН
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПЛАН
VRTACÍ PLAN
VRTACÍ PLÁN

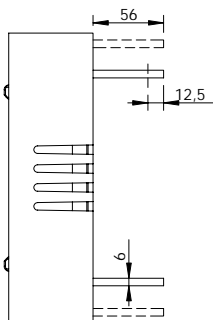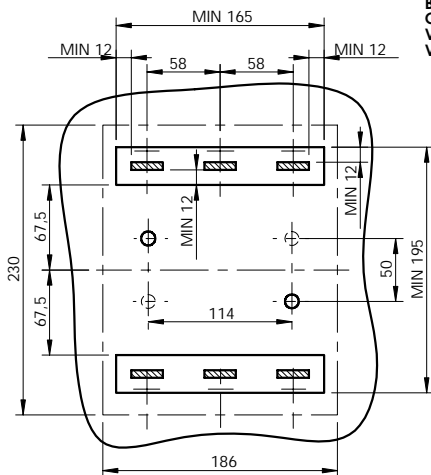

FH1-3L/F

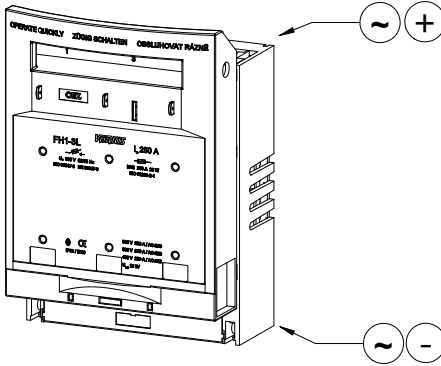

It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability.
Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyceln, eventuell auf den gesicherten Ablageplatz lagern.

Изделие возможно после окончания срока службы демонтировать, переработать или сдать на охраняемую свалку.

Výrobok sa môže po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skládku.

Výrobek je možno po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.